




SURPRESSEUR ELECTRIQUE



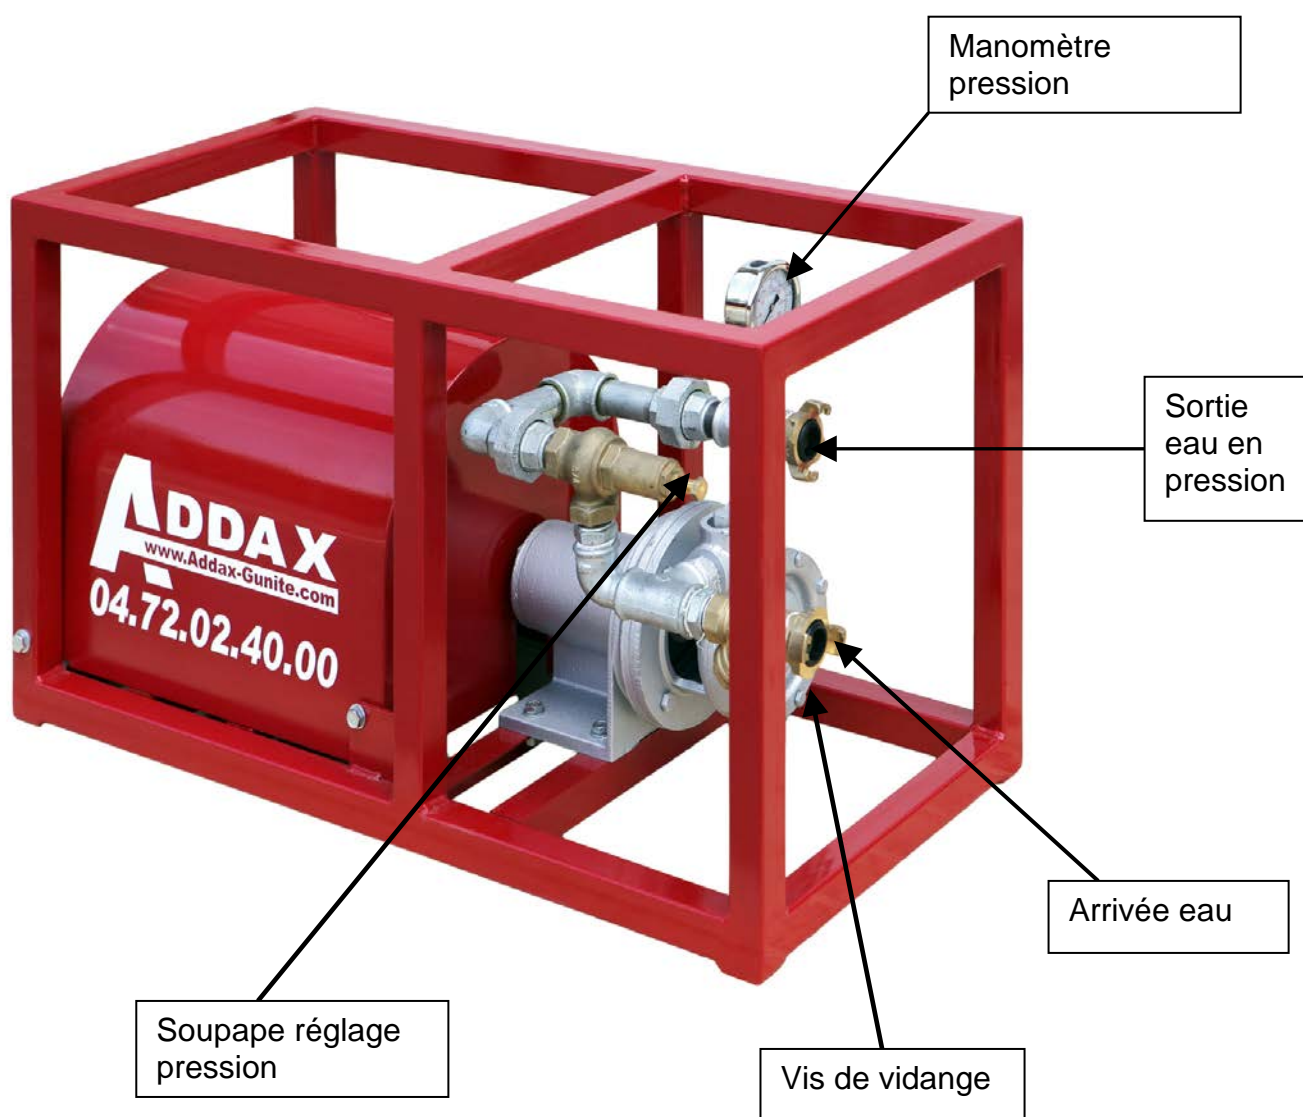

MODE D'EMPLOI

◆ Branchements Electriques :

La prise 16 A est à brancher sur l'armoire électrique de la guniteuse.
La commande Marche/arrêt se fait à partir des boutons de l'armoire électrique (voir notice machine).

◆ Branchement arrivée et départ de l'eau suivant photo ci-dessus.

◆ Le réglage de la pression s'obtient par la vis de réglage de la soupape.
Tourner la vis dans le sens horaire pour plus de pression et anti-horaire pour moins de pression (réglage à effectuer en mode de marche).

◆ Ne pas tourner sans eau.

◆ En période de gel, vidanger le surpresseur par la vis de vidange (cf.shéma)